



KB655.07/ES-06/2022

KB655.07

Informaciones de montaje

<p>Nissan: Kubistar Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I et I FL), Thalia FL, Twingo (II et II FL), Symbol - Thalia</p>	<p>Referencia OE OE 54310-00QAA 543A00300R</p>
---	---

IDENTIFICAR PERFECTAMENTE EL KIT DE TOPE DE SUSPENSIÓN SNR KB655.07



M255.04

OE : 8200651172,
54325-00QAA

Trazabilidad: SNR AP.40016.S01

PROBLEMAS ENCONTRADOS

PROBLEMA DE SENTIDO DE MONTAJE

-> Un tope de suspensión montado al revés en el bloque filtrante impedirá la rotación de la dirección.

SENTIDO DE MONTAJE DEL TOPE SNR AP.40016.S01



Cara del lado del marcado visible -> OK



Cara del lado del marcado no visible -> NO

PROBLEMA DE FALTA DE PIEZAS


- El olvido de una pieza durante el montaje del kit, como una copela por ejemplo, fragilizará el conjunto de la suspensión.

Estos montajes incorrectos llevarán a un desgaste prematuro del tope que repercutirá en el conjunto de las piezas de la suspensión.



Es necesario que todas las piezas estén presentes y bien colocadas.

Un juego entre la cubeta del amortiguador y la copela de cierre es normal

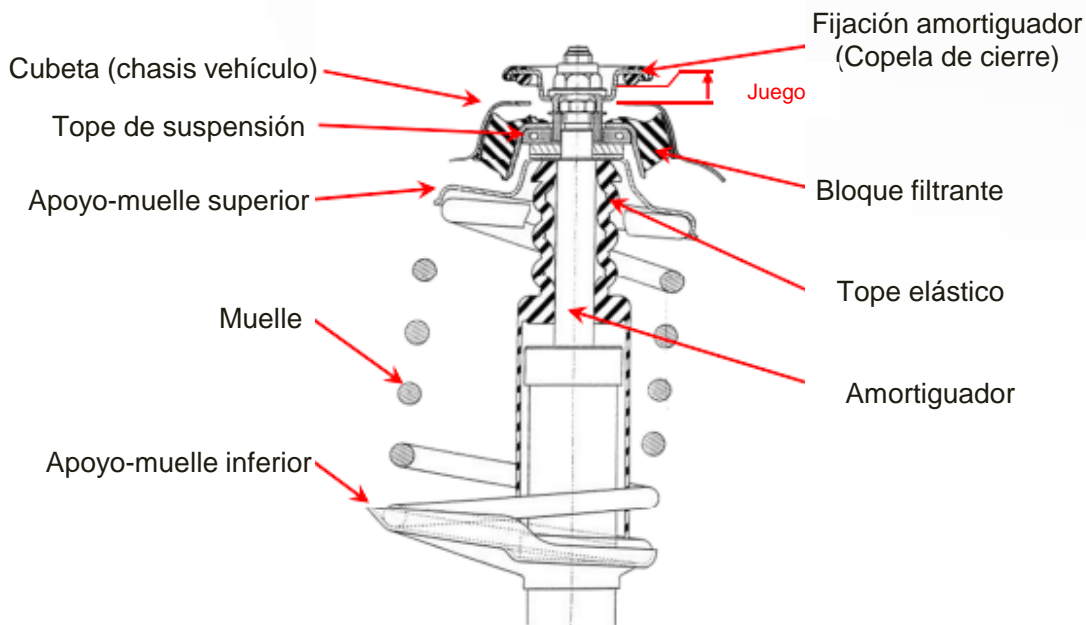

Recomendaciones

Respetar los procedimientos de montaje de los constructores así como los pares de apriete preconizados por el constructor. Nosotros recomendamos cambiar los kits de tope de suspensión por parejas. Consultar las aplicaciones vehículos en nuestro catálogo online: [eshop](#)



Capture el código QR para ir a nuestro catálogo online.

¡RESPETE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONSTRUCTOR DEL VEHICULO!

©NTN-SNR Roulements

El contenido de este documento está protegido por el copyright del editor y su reproducción, incluso parcial, está prohibida sin autorización expresa. A pesar del cuidado aportado a la realización de este documento, NTN Europe declina toda responsabilidad por los errores u omisiones que se hayan podido cometer, así como por las pérdidas o daños directos o indirectos derivados de su utilización.

