



KB950.00/RU-06/2022

KB950.00

Рекомендации по монтажу

<p>BMW: M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p>	<p>Номера OE 33521128819 33521137972</p>
---	---

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОПОРЫ SNR KB950.00



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ВТУЛКИ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА

Возможные причины:

Неправильная сборка компонентов комплекта.

Неисправность может возникнуть в следствие неправильной сборки стойки амортизатора и/или при установке не всех деталей монтажного комплекта.



РЕКОМЕНДАЦИИ


- Убедитесь, что монтажные шайбы (верхняя и нижняя) не повреждены - они потребуются при сборке стойки амортизатора.
- Убедитесь в правильной установке монтажных шайб.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



Не меняйте расположение верхней монтажной шайбы (шайба должна быть установлена конусом вниз)
Нижняя монтажная шайба должна располагаться конусом вверх

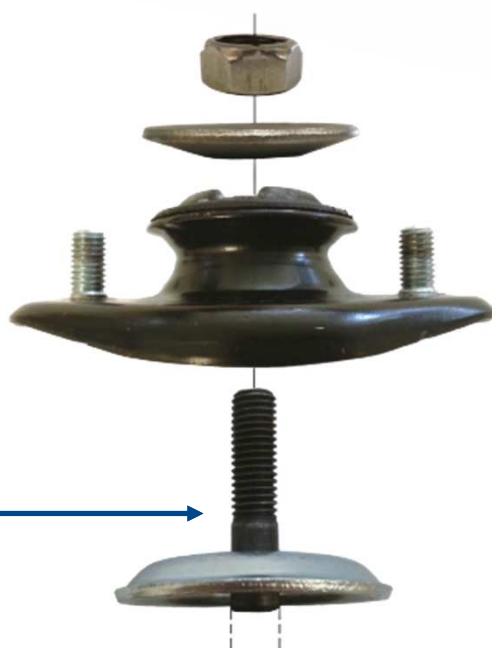

Шток амортизатора

Рекомендации

Соблюдайте указания производителя по сборке, а также указанные моменты затяжки. Изучите информацию по применению транспортного средства в нашем интернет-каталоге: eshop



Используйте этот QR-код для получения доступа к нашему онлайн каталогу.

**ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!**

©NTN-SNR Roulements

Содержание данного документа является собственностью издателя и любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без предварительного разрешения. Несмотря на тщательную подготовку данного документа, NTN Europe не несет никакой ответственности за возможные допущенные ошибки или упущения и за убытки, прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования документа.

