



M255.04

Informacje dotyczące montażu

Dacia: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution),
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,
 Lutécia, Wind

Numery referencyjne OE
 OE 8200651172
 54325-00QAA

JAK ROZPOZNAĆ ZESTAW NAPRAWCZY MOCOWANIA AMORTYZATORA M255.04

Numer fabryczny:
SNR AP.40016.S01



CZĘSTY PROBLEM :

PROBLEM Z MONTAŻEM WE WŁAŚCIWĄ STRONĘ

Jeżeli łożysko zawieszenia zostanie zamontowane na poduszce w niewłaściwą stronę, sprawność układu kierowniczego będzie ograniczona.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ ŁOŻYSKA SNR AP.40016.S01



Strona z
 oznaczeniami
 producenta
 => **OK**



Strona bez
 oznaczeń
 producenta
 => **NO**



Wszystkie części zestawu muszą być użyte i prawidłowo zamontowane.
Jest normalne, że pomiędzy górnym mocowaniem amortyzatora a podporą kolumny występuje niewielki luz.


Górne mocowanie amortyzatora
(podwozie pojazdu)

Łożysko zawieszenia

Górna obsada sprężyny

Sprężyna

Dolna obsada sprężyny

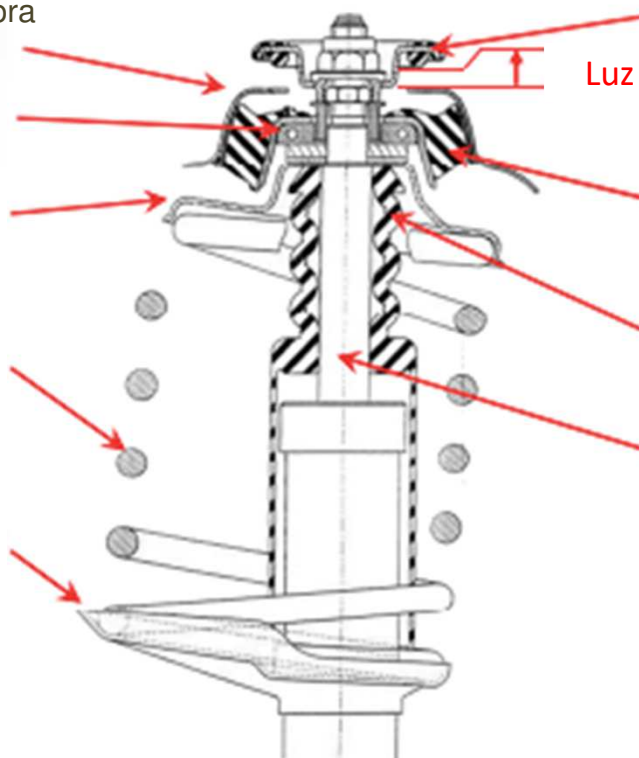

Podpora kolumny

Odbój

Ośłona

Amortyzator

Zalecenia

Przestrzegaj procedur montażu zalecanych przez producenta pojazdu, a także stosuj odpowiednie momenty dokręcania.

NTN-SNR proponuje kompletny zestaw naprawczy mocowania amortyzatora KB655.07 i zaleca wymianę zestawu parami.

Szczegóły dotyczące prawidłowego montażu można znaleźć w naszym katalogu online: [eshop](#)



Zeskanuj kod QR, żeby
uzyskać dostęp do naszego
katalogu online.

**POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU!**

©NTN-SNR Roulements

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody redakcji. Pomimo staranności w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i pominięcia, które mogą spowodować straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich wykorzystania.

